

Défaut d'étanchéité collecteur d'aspiration

E31, E38, E39 à moteur M62

Situation :

Un défaut d'étanchéité au niveau du collecteur d'aspiration peut nuire aux comportements au ralenti du moteur M62. Dans la mémoire de défauts de l'électronique numérique moteur (DME) l'option défaut 27 et/ou 35 est associée au type de défaut "Mélange trop pauvre au niveau de la sonde Lambda". Sur les véhicules US, le voyant "Check engine" s'allume.

Les défauts d'étanchéité peuvent se produire

- au niveau de joints d'étanchéité entre le collecteur et les culasses en raison des différences de dilatation thermique entre les composants
- au niveau des raccords de dépression sur le couvercle arrière de fermeture du collecteur en cas de porosité des obturateurs et/ou raccords

Véhicules concernés :

E31, E38, E39 avec moteur M62

Période de production : lancement de la série jusqu'à octobre 1997

Mode d'action :

En cas de réclamation du client, il convient de remplacer sur les véhicules concernés les joints d'étanchéité du collecteur et des culasses, ainsi que les obturateurs des raccords de dépression sur le couvercle de fermeture du collecteur. Il convient en outre de bloquer l'obturateur et le raccord de dépression du régulateur de pression de carburant à l'aide d'une bague de retenue.

Marche à suivre :

1. Démonter le collecteur d'aspiration
Voir manuel de réparation 11 61 050
2. Remplacer l'obturateur (1) du raccord de dépression, et le bloquer à l'aide d'une bague de retenue (2) (Voir figure 1)
3. Bloquer à l'aide d'une bague de retenue (2) le flexible de dépression du régulateur de pression de carburant (voir figure 1)

Remarque :

Les bagues de retenue (2) doivent être montées de façon à ce que le taquet de la bague soit orienté vers le bas et porte sur le couvercle de fermeture

4. Remplacer l'obturateur (3) au niveau du raccord de dépression (E31 seulement) (voir figure 1)
5. Remonter le collecteur d'aspiration en utilisant des joints d'étanchéité neufs

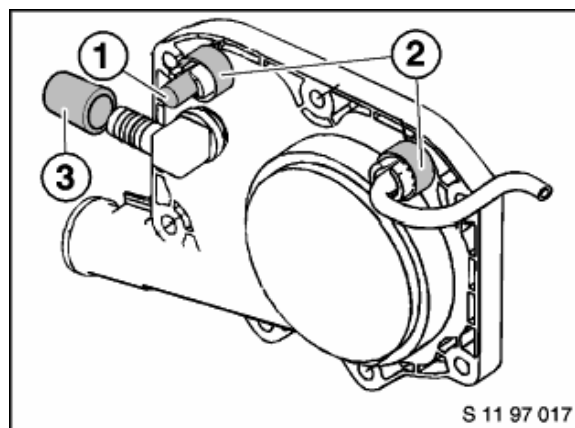


Figure 1: Couvercle de fermeture à l'arrière du collecteur

Pièces :

| Désignation | Référence P.R.A. | Quantité |
|-------------------------------|------------------|----------|
| Joint d'étanchéité | 11 61 1 433 328 | 4 |
| Obturateur | 11 61 1 437 610 | 1 |
| Bague de retenue | 11 61 1 437 456 | 2 |
| Joint d'étanchéité | 11 61 1 729 727 | 1 |
| Joint torique | 13 54 1 747 475 | 1 |
| Joint torique | 11 15 1 736 140 | 1 |
| Obturateur (E31 seulement) | 11 61 1 747 085 | 1 |
| Tuyau (E31 seulement) | 13 53 1 741 191 | 2 |
| Tuyau (E38 seulement) | 13 53 1 742 211 | 1 |
| Collier (E38 seulement) | 13 31 1 703 387 | 4 |

Prise en charge :

Les opérations et la prise en charge doivent avoir lieu conformément aux modalités d'application de la garantie en vigueur.

Code de défaut

11 61 90 48 00

Remplacement des joints d'étanchéité sur collecteur d'aspiration

Numéro d'opération

00 51 323

Valeurs de travail

28 VT E31
22 VT E38
23 VT E39

Type de garantie

1

Niveau de garantie

1 (pendant la garantie du véhicule)
2 (en dehors de la garantie du véhicule)

La prise en charge est limitée à **36 mois/100.000 km** et au mois de **décembre 1998**.